


CATALOGUE DE PRODUITS



D1 BOÎTES DE JONCTION

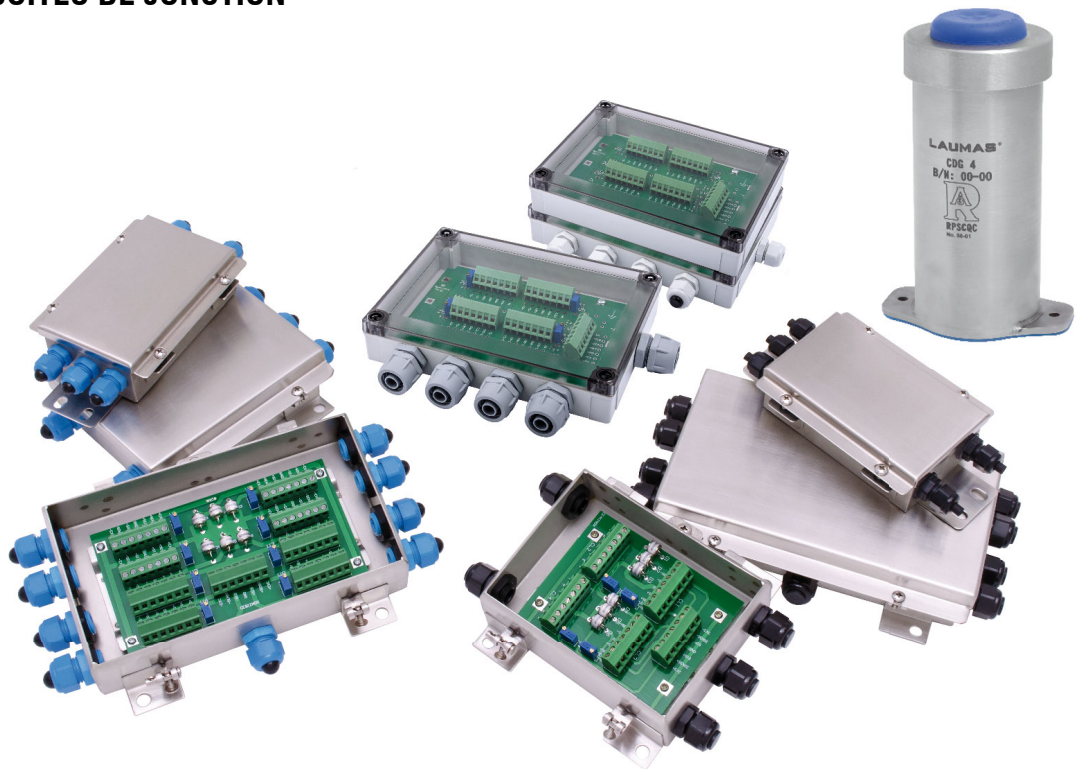

D2 ACCESSOIRES ET CÂBLAGES



BOÎTES DE JONCTION

Boîtes de jonction en acier inox AISI 304 ou en ABS avec cartes d'égalisation ou cartes de jonction parallèle pour connecter de 1 à 4 ou 5 à 8 capteurs de pesage. Boîtes de jonction hygiéniques. Versions avec dispositif de protection contre foudres et chocs électriques.

Versions approuvées: ATEX, IECEx, EAC Ex.

ACCESSOIRES ET CÂBLAGES

Les accessoires complètent l'offre de dispositifs et de composants Laumas pour la réalisation de systèmes de pesage industriels: alimentateurs à haute efficacité, simulateurs de signal des capteurs de pesage, câbles et gaines en PVC, poids étalons.

CERTIFICATIONS



Marque de Conformité Européenne (CE)



CERTIFICAT UKCA (UK Conformity Assessed) pour le Royaume-Uni



CERTIFICATION EAC



APPROBATION OIML



CERTIFICATION ATEX
CERTIFICATION IECEx



CERTIFICATION 3-A Sanitary Standards




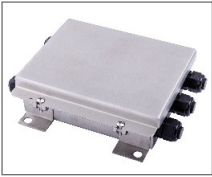

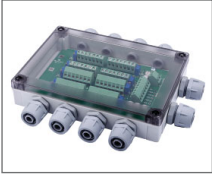
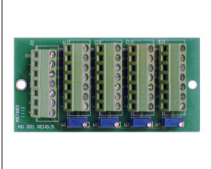
CERTIFICATION EAC Ex

Essai, étalonnage, contrôle qualité

Service d'étalonnage via notre **laboratoire accrédité LAT** pour l'étalonnage des capteurs de pesage et des capteurs de pesage + indicateur de poids.

Délivrance de certificats relatifs pour des valeurs de force comprises entre 2 et 100 kN (selon les normes UNI EN ISO 376 et ASTM E 74) ou test de linéarité et de répétabilité pour des valeurs de force comprises entre 0.5 et 5000 kN (compression) et entre 0.5 et 600 kN (traction).

		PAGE
D1	BOÎTES DE JONCTION	4
D1.1	BOÎTES DE JONCTION HYGIÉNIQUES	
D1.2	BOÎTES DE JONCTION INOX	
D1.3	BOÎTES DE JONCTION INOX - ATEX	
D1.4	BOÎTES DE JONCTION EN ABS	
D1.5	CARTES DE JONCTION POUR CAPTEURS DE PESAGE	
D2	ACCESSOIRES ET CÂBLAGES	25
D2.1	ALIMENTATEURS STABILISÉES	
D2.2	SIMULATEURS DE CAPTEUR DE PESAGE	
D2.3	CÂBLES - GAINES - CÂBLAGES - COMMUTATEURS	
D2.4	POIDS ÉTALONS	


			PAGE
	D1.1	BOÎTES DE JONCTION HYGIÉNIQUES	
	CDG43A CDG4EQ3A	Boîtes de jonction hygiénique en acier inox avec carte d'égalisation ou carte de jonction parallèle	6
	D1.2	BOÎTES DE JONCTION INOX	
	CE41INOX CE81INOX CE41INOXP C41INOXP	Boîtes de jonction en acier inox avec carte d'égalisation ou carte de jonction parallèle	8
	D1.3	BOÎTES DE JONCTION INOX - ATEX	
	CE41ATEX CE81ATEX CE41PATEX	Boîtes de jonction en acier inox avec carte d'égalisation	12
	D1.4	BOÎTES DE JONCTION EN ABS	
	CE41N/NR CE81PN/PNR CIP67N C41N/NR	Boîtes de jonction en ABS avec carte d'égalisation ou carte de jonction parallèle	17
	D1.5	CARTES DE JONCTION POUR CAPTEURS DE PESAGE	
	HL6EQSN HL6N	Carte d'égalisation Carte de jonction parallèle	22

Area with horizontal dotted lines for notes.

CDG 3A

BOÎTES DE JONCTION HYGIÉNIQUES

LAUMAS®

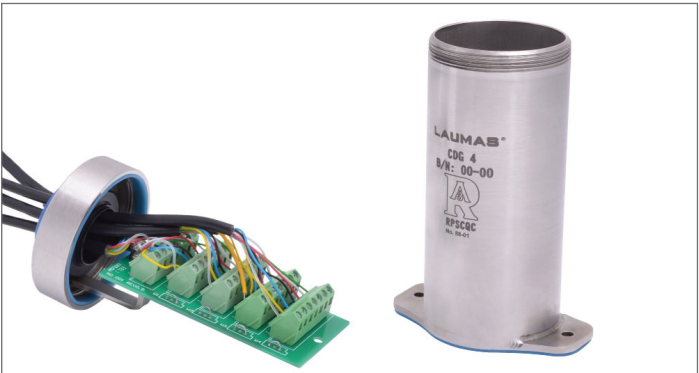

DESCRIPTION	CODE
Carte d'égalisation	CDG4EQ3A
Carte de jonction parallèle	CDG43A


- Boîte de jonction hygiénique en acier INOX AISI 304.
- Conception cylindrique pour faciliter l'assainissement.
- Degré de protection IP68.
- Presse-étoupe hygiénique bleu pour passage jusqu'à 7 câbles.
- Dispositif hygiénique RPSCQC autorisé 3-A SSI.
- Température de fonctionnement: -20 °C +60 °C.
- Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage (4/6 fils).
- Deux vis M5 hygiéniques avec joint (incluses dans la fourniture).



CERTIFICATIONS








- UKCA** Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni
- A3** Norme américaine qui régit la conception, la production et l'utilisation des équipements sanitaires

DIMENSIONS (mm)

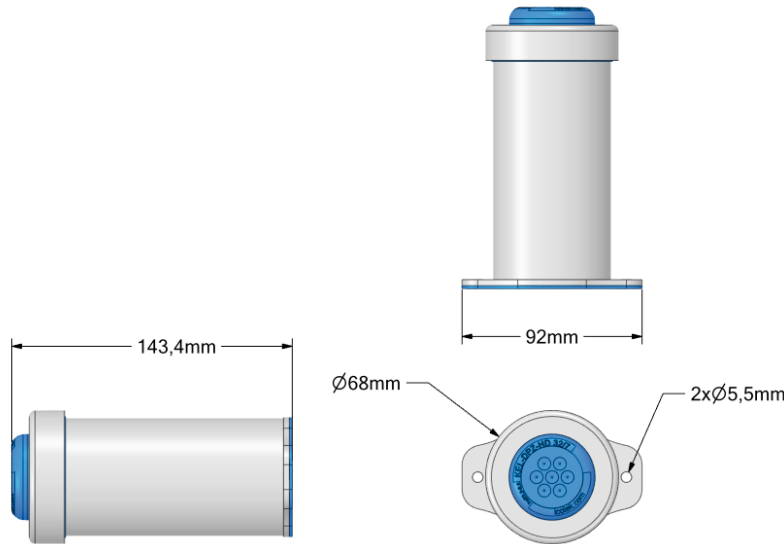

Rev. 0.0

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

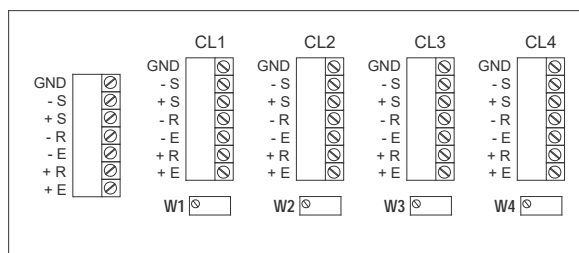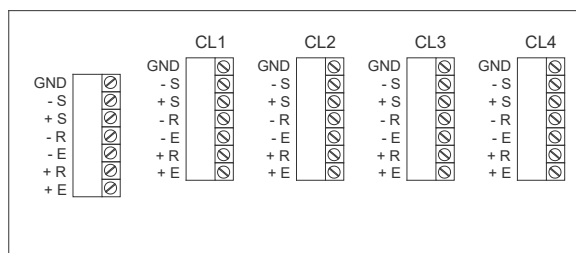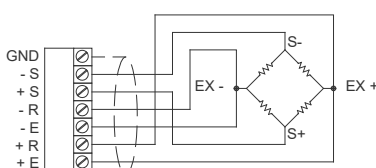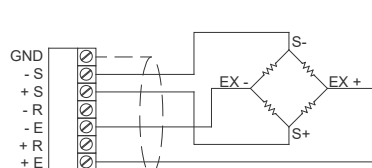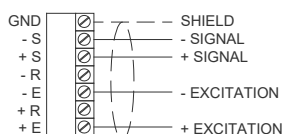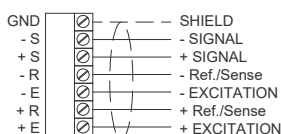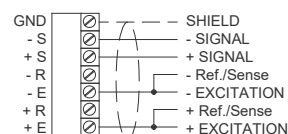CDG4EQ3A

CDG43A

CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

**CABLE SORTIE À 4 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS**

**CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 6 FILS**

**CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS**


PROCEDURE D'ÉGALISATION (CDG4EQ3A)

ATTENTION!

- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 2 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.1 mV.
- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 3 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.15 mV.
- CDG4EQ3A: la carte est équipée d'un potentiomètre de 20 Ω pour chaque capteur de pesage.

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:





1. Tourner la vis de tous les potentiomètres dans le sens antihoraire pour les amener à 0 Ω .
2. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1 et noter la valeur affichée à l'écran; répéter l'opération pour tous les capteurs de pesage.
Exemple: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées (W1, W2, W4), en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse (W3).
4. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1; régler le potentiomètre W1 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 1008 kg à 973 kg.
5. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL2; régler le potentiomètre W2 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 998 kg à 973 kg.
6. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL4; régler le potentiomètre W4 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 985 kg à 973 kg.
7. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL3 et notez la valeur affichée à l'écran, par exemple 966 kg.
8. Placer le poids étalon en correspondance de CL1 et régler le potentiomètre W1 jusqu'à afficher 966 kg.
9. Placer le poids étalon en correspondance de CL2 et régler le potentiomètre W2 jusqu'à afficher 966 kg.
10. Placer le poids étalon en correspondance de CL4 et régler le potentiomètre W4 jusqu'à afficher 966 kg.
11. Placer le poids étalon en correspondance de CL3 et noter la valeur affichée à l'écran, par exemple 962 kg.
12. Répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche la même valeur de poids pour les quatre capteurs de pesage.
13. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).

BOÎTES DE JONCTION

ACIER INOX AISI 304



- BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOX AISI 304
- DEGRÉ DE PROTECTION IP67
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -20 °C +60 °C
- CONNEXION DES CAPTEURS DE PESAGE À 4/6 FILS

DESCRIPTION		CODE
CARTE D'ÉGALISATION		
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.■ 4+1 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons.■ Dispositif de protection contre foudres et chocs électriques.	CE41INOX
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 8 capteurs de pesage.■ 8+1 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons.■ Dispositif de protection contre foudres et chocs électriques.	CE81INOX
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.■ 4+1 presse étoupes en polyamide M12x1.5 - bouchons.	CE41INOXP
CARTE DE JONCTION PARALLÈLE		
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.■ 4+1 presse étoupes en polyamide M12x1.5 - bouchons.	C41INOXP

CERTIFICATIONS



Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne
Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni




Rev. 0.0

BOÎTES DE JONCTION

ACIER INOX AISI 304

LAUMAS®

DIMENSIONS (mm)

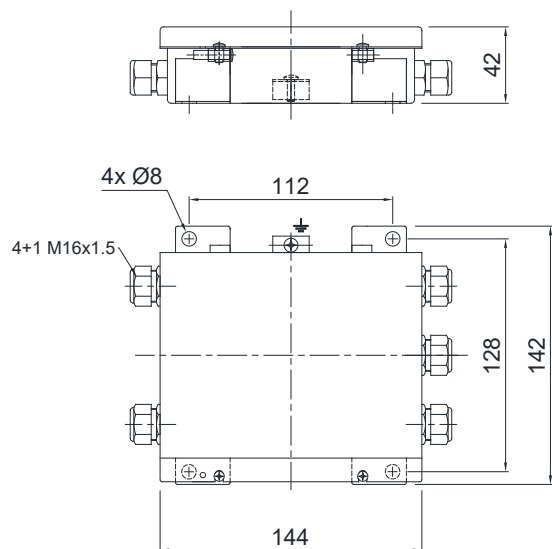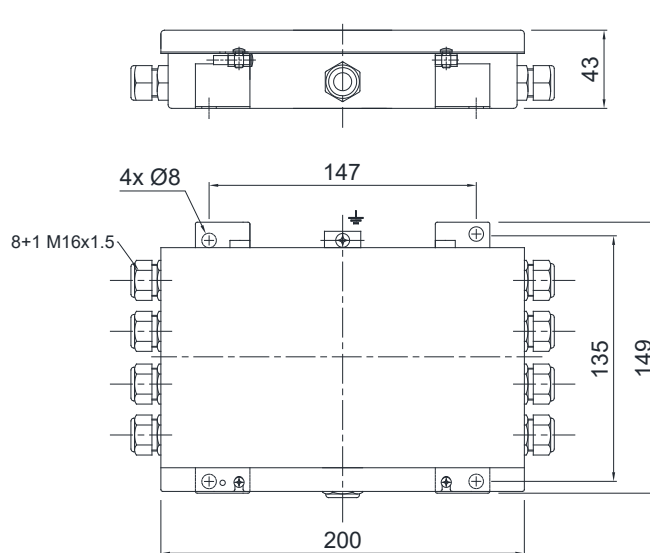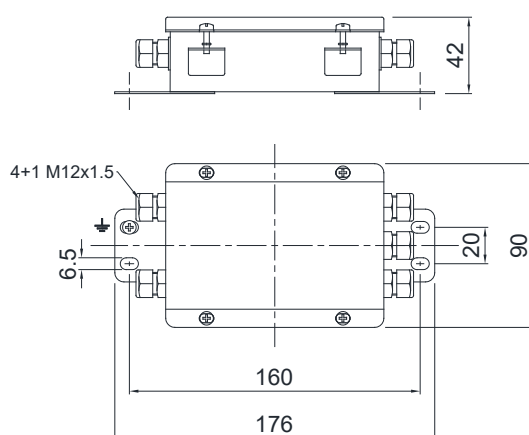
CE41INOX

CE81INOX

CE41INOXP - C41INOXP


BOÎTES DE JONCTION


ACIER INOX AISI 304

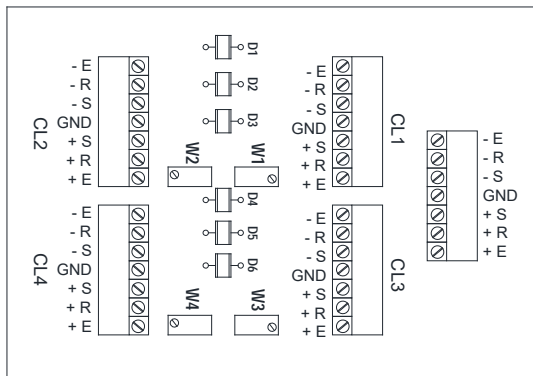CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


CE41INOX




CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

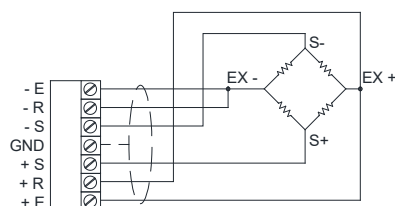


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

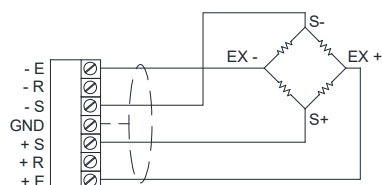


CABLE SORTIE À 4 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS

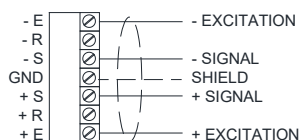


CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 6 FILS

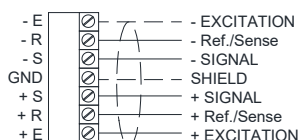



CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS

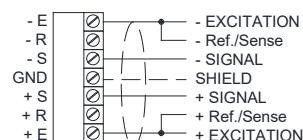



CE81INOX

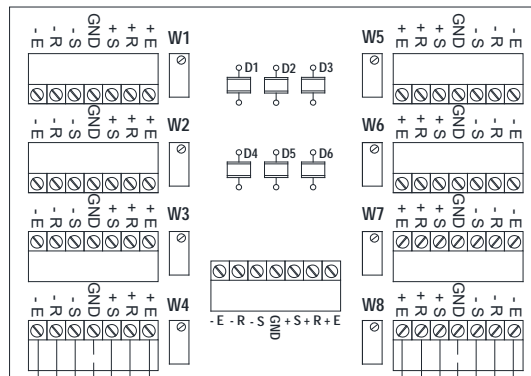

CONNEXION
CAPTEURS À 6 FILS

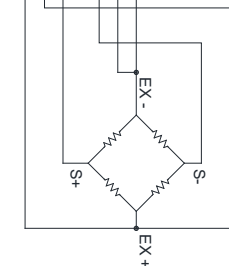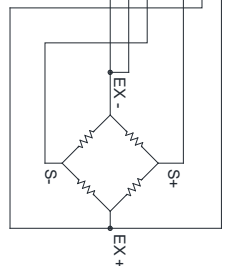


CONNEXION
CAPTEURS À 4 FILS

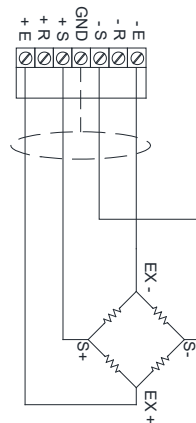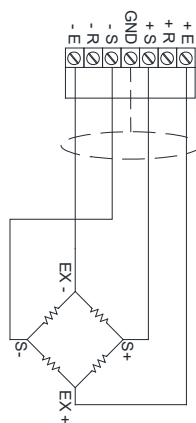


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


CE41INOXP

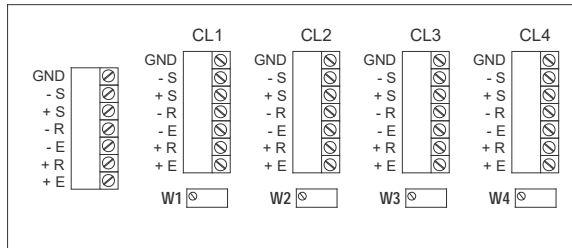


C41INOXP

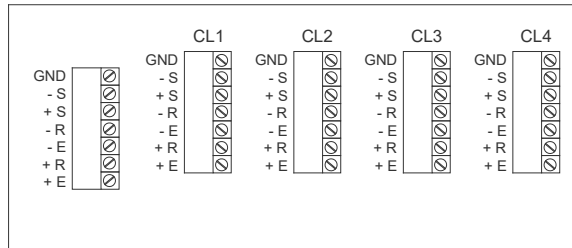


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

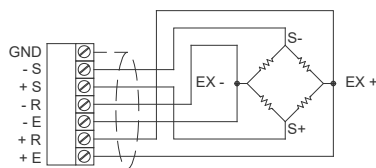


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

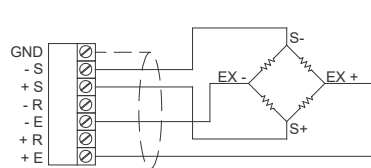


CABLE SORTIE À 4 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS

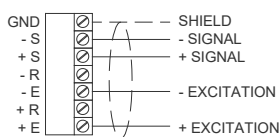

CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 6 FILS

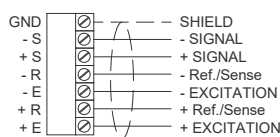

CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS

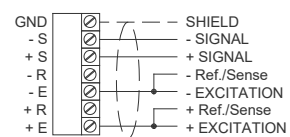

PROCEDURE D'ÉGALISATION

ATTENTION!

- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 2 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.1 mV. Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 3 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.15 mV.
- CE41ATEX - CE81ATEX: la carte est équipée d'un potentiomètre de 50 Ω pour chaque capteur de pesage.
CE41INOXP: la carte est équipée d'un potentiomètre de 20 Ω pour chaque capteur de pesage.

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Tourner la vis de tous les potentiomètres dans le sens antihoraire pour les amener à 0 Ω .
2. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1 et noter la valeur affichée à l'écran; répéter l'opération pour tous les capteurs de pesage.
Exemple: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées (W1, W2, W4), en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse (W3).
4. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1; régler le potentiomètre W1 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 1008 kg à 973 kg.
5. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL2; régler le potentiomètre W2 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 998 kg à 973 kg.
6. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL4; régler le potentiomètre W4 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 985 kg à 973 kg.
7. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL3 et notez la valeur affichée à l'écran, par exemple 966 kg.
8. Placer le poids étalon en correspondance de CL1 et régler le potentiomètre W1 jusqu'à afficher 966 kg.
9. Placer le poids étalon en correspondance de CL2 et régler le potentiomètre W2 jusqu'à afficher 966 kg.
10. Placer le poids étalon en correspondance de CL4 et régler le potentiomètre W4 jusqu'à afficher 966 kg.
11. Placer le poids étalon en correspondance de CL3 et noter la valeur affichée à l'écran, par exemple 962 kg.
12. Répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche la même valeur de poids pour les quatre capteurs de pesage.
13. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.


BOÎTES DE JONCTION ATEX/IECEEx

ACIER INOX AISI 304






II 1G Ex ia IIC T4
II 1D Ex ta IIIC T85°C

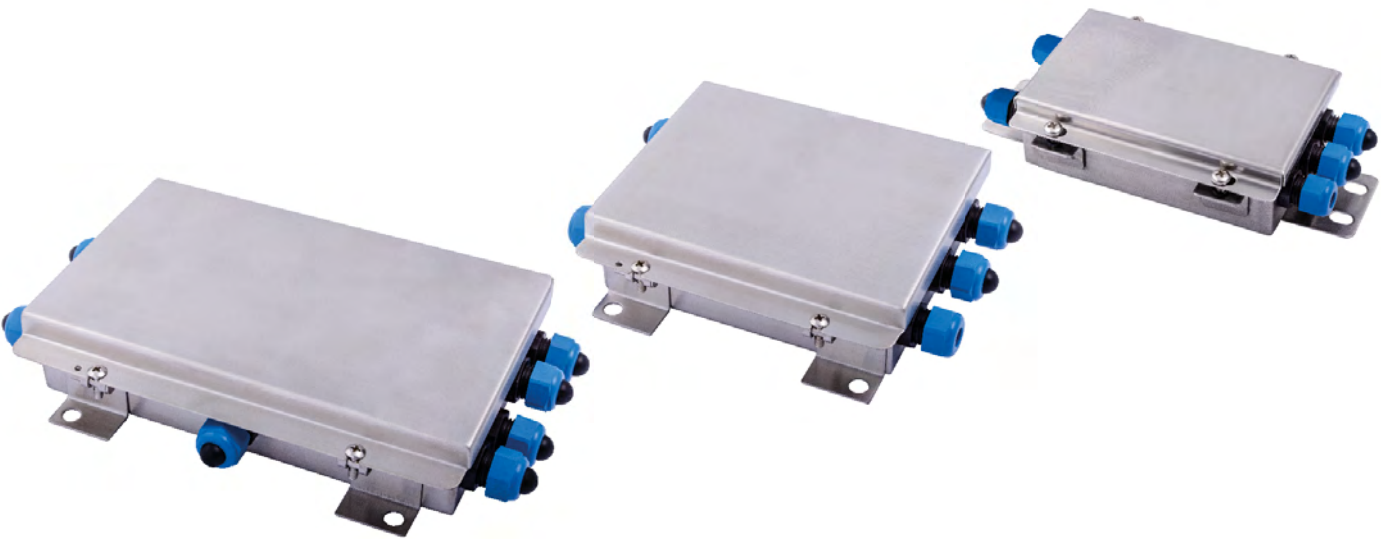-20 °C ≤ Tamb +60 °C
-20 °C ≤ Tamb +60 °C



- BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOX AISI 304
- DEGRÉ DE PROTECTION IP67
- CONNEXION DES CAPTEURS DE PESAGE À 4/6 FILS

DESCRIPTION		CODE
CARTE D'ÉGALISATION		
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.■ 4+1 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons.	CE41ATEX
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 8 capteurs de pesage.■ 8+1 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons.	CE81ATEX
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.■ 4+1 presse étoupes en polyamide M12x1.5 - bouchons.	CE41PATEX

CERTIFICATIONS



ATEX (zones 0-1-2-20-21-22) (CE - UKCA)



Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne



Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE



IECEEx (zones 0-1-2-20-21-22)



Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne qui permet l'usage en atmosphère explosible


BOÎTES DE JONCTION ATEX/IECE_x

ACIER INOX AISI 304

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Connectez les boîtes de jonction au réseau de terre.
- Utilisez des câbles avec une section appropriée conformément à la norme technique EN60079-14:2014.
- Pour les boîtes de jonction installées dans des zones dangereuses utiliser les barrières certifiées ATEX Ex ia placées dans une zone de sécurité.
- Nettoyez régulièrement la surface des boîtes de jonction avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de poussière.
- Remplacer la membrane du presse-étoupe si elle est endommagée pour éviter que le gaz ou la poussière ne pénètrent à l'intérieur de la boîte de jonction.


DIMENSIONS (mm)

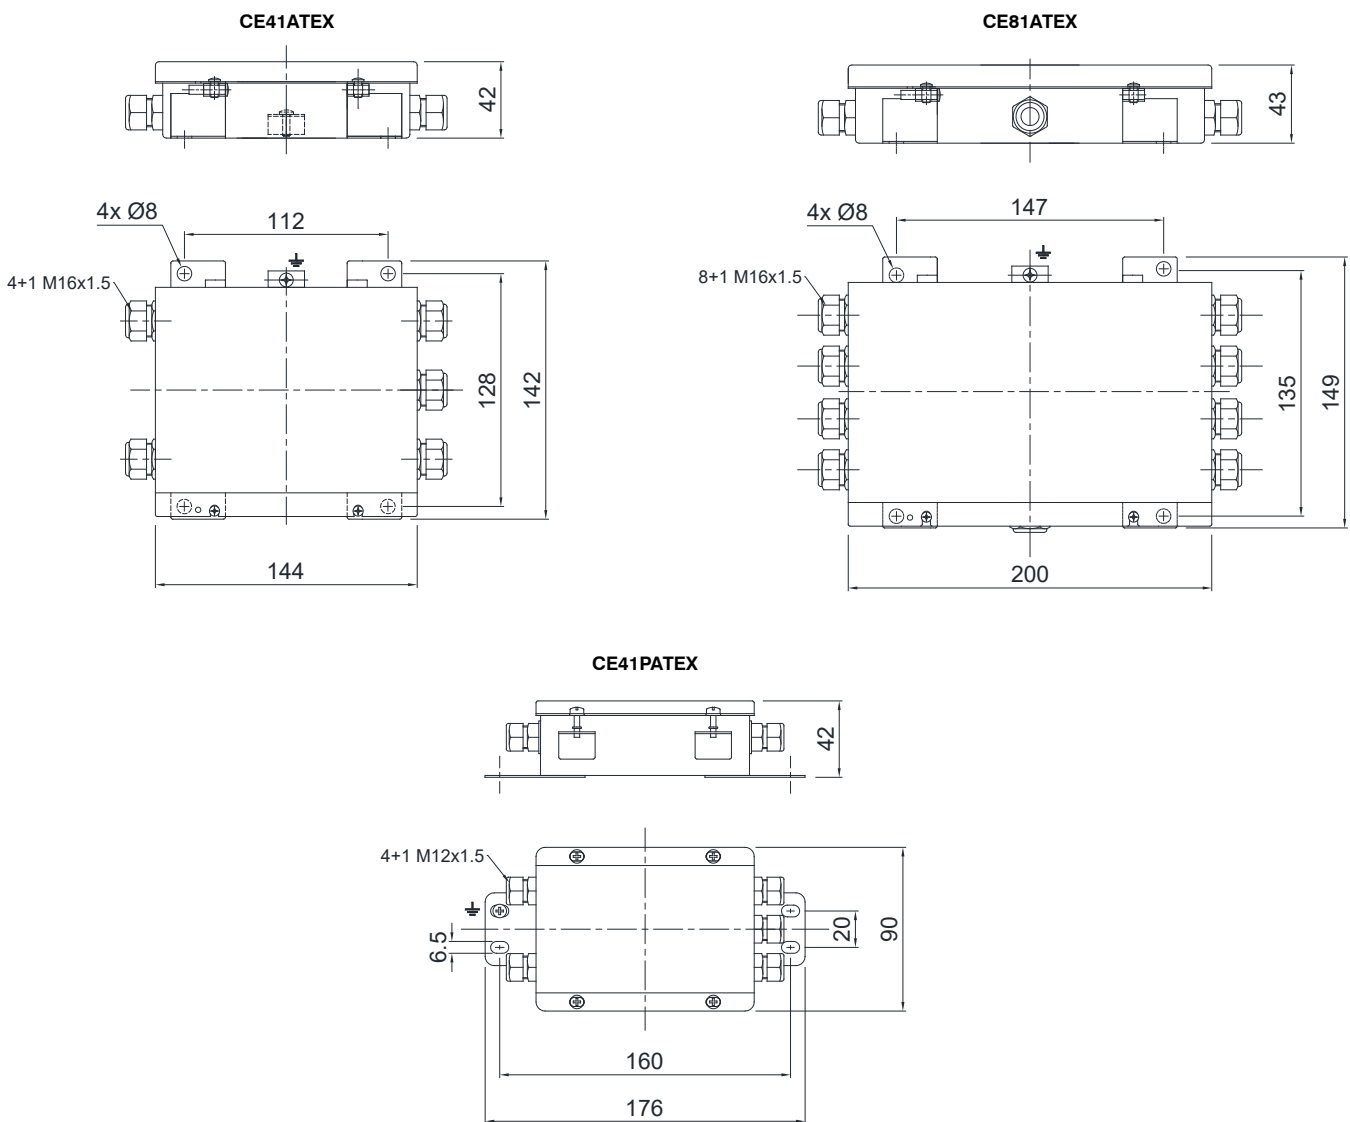


BOÎTES DE JONCTION ATEX/IECE_x

ACIER INOX AISI 304


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

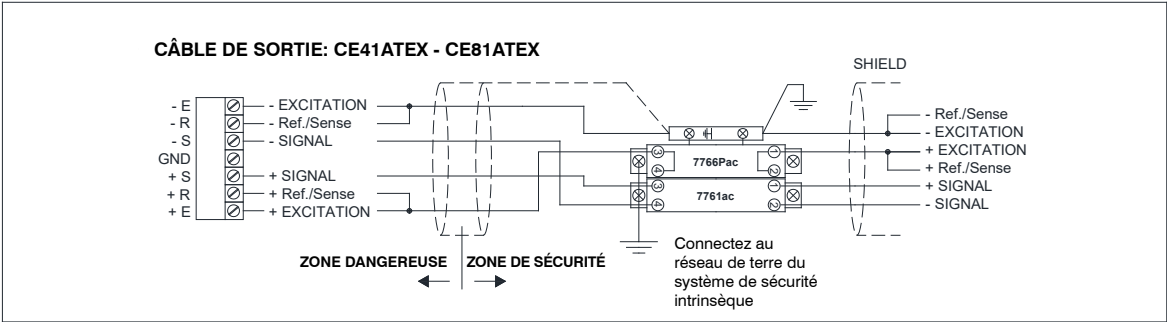


CE41ATEX

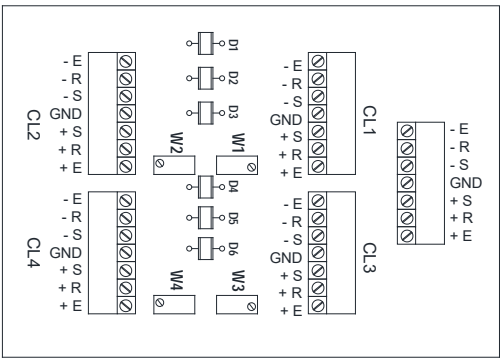


CE81ATEX

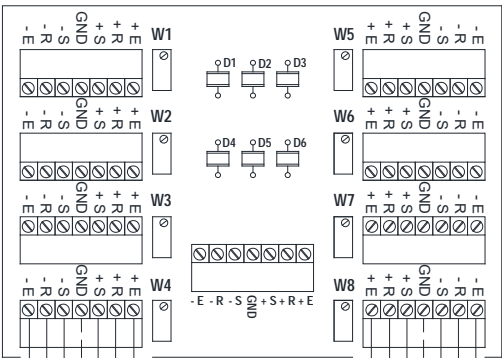


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

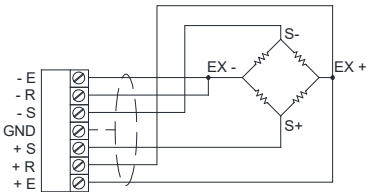


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

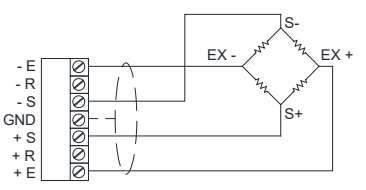


CÂBLE SORTIE À 4 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

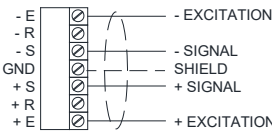


CÂBLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 6 FILS

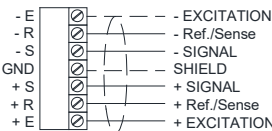


CÂBLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

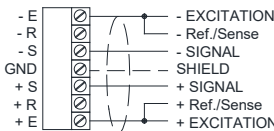


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

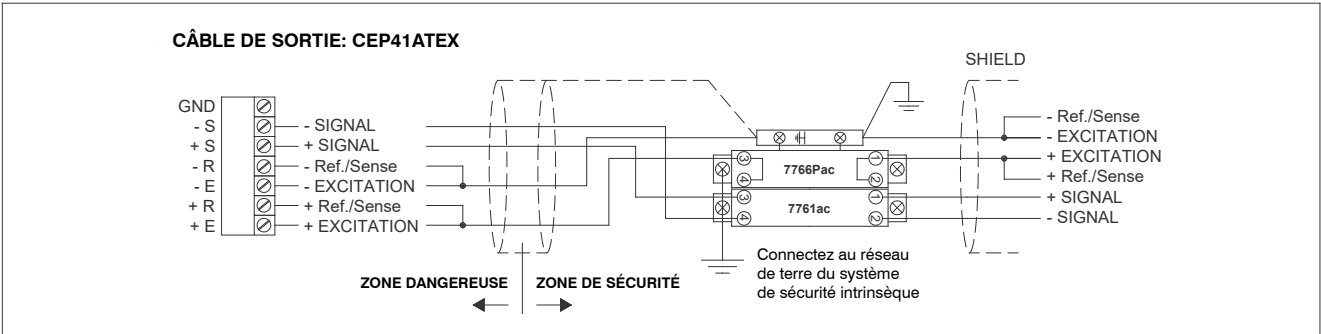


CE41PATEX

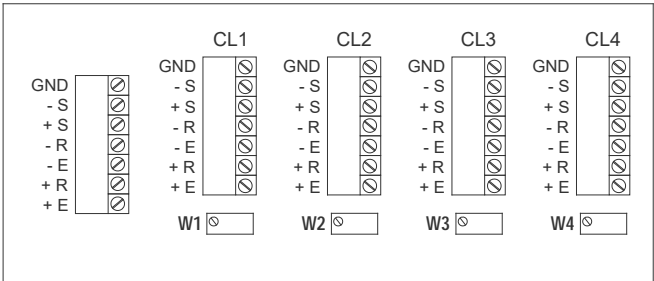


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

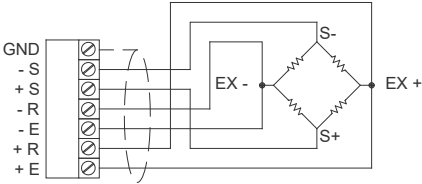


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

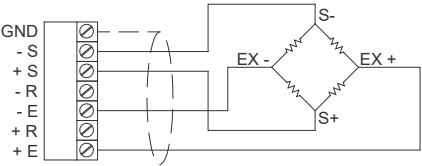


CABLE SORTIE À 4 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

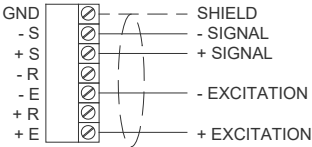

CABLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 6 FILS

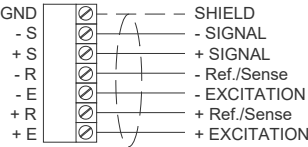

CABLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

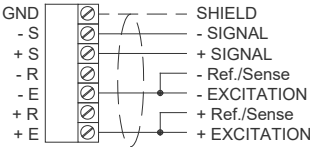

PROCEDURE D'ÉGALISATION

ATTENTION!

- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 2 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.1 mV.
Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 3 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.15 mV.
- CE41ATEX - CE81ATEX: la carte est équipée d'un potentiomètre de 50 Ω pour chaque capteur de pesage.
C41INOXP: la carte est équipée d'un potentiomètre de 20 Ω pour chaque capteur de pesage.

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Tourner la vis de tous les potentiomètres dans le sens antihoraire pour les amener à 0 Ω .
2. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1 et noter la valeur affichée à l'écran; répéter l'opération pour tous les capteurs de pesage.
Exemple: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
 CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées (W1, W2, W4), en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse (W3).
4. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1; régler le potentiomètre W1 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 1008 kg à 973 kg.
5. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL2; régler le potentiomètre W2 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 998 kg à 973 kg.
6. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL4; régler le potentiomètre W4 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 985 kg à 973 kg.
7. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL3 et notez la valeur affichée à l'écran, par exemple 966 kg.
8. Placer le poids étalon en correspondance de CL1 et régler le potentiomètre W1 jusqu'à afficher 966 kg.
9. Placer le poids étalon en correspondance de CL2 et régler le potentiomètre W2 jusqu'à afficher 966 kg.
10. Placer le poids étalon en correspondance de CL4 et régler le potentiomètre W4 jusqu'à afficher 966 kg.
11. Placer le poids étalon en correspondance de CL3 et noter la valeur affichée à l'écran, par exemple 962 kg.
12. Répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche la même valeur de poids pour les quatre capteurs de pesage.
13. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).




- BOÎTE DE JONCTION EN ABS
- DEGRÉ DE PROTECTION IP67
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -20 °C +60 °C
- CONNEXION DES CAPTEURS DE PESAGE À 4/6 FILS

DESCRIPTION		CODE
CARTE D'ÉGALISATION		
	<p>Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4+1 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons. ■ 4+1 raccords en PVC pour gaine. 	CE41N CE41NR
	<p>Connexion jusqu'à 8 capteurs de pesage.</p> <p>Dispositif de protection contre foudres et chocs électriques.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8+2 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons. ■ 8+2 raccords en PVC pour gaine. 	CE81PN CE81PNR
CARTE DE JONCTION PARALLÈLE		
	<p>Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.</p>	CIP67N
	<p>Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4+1 presse étoupes en polyamide M16x1.5 - bouchons. ■ 4+1 raccords en PVC pour gaine. 	C41N C41NR

CERTIFICATIONS

- EAC** Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne
- UKCA** Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

DIMENSIONS (mm)

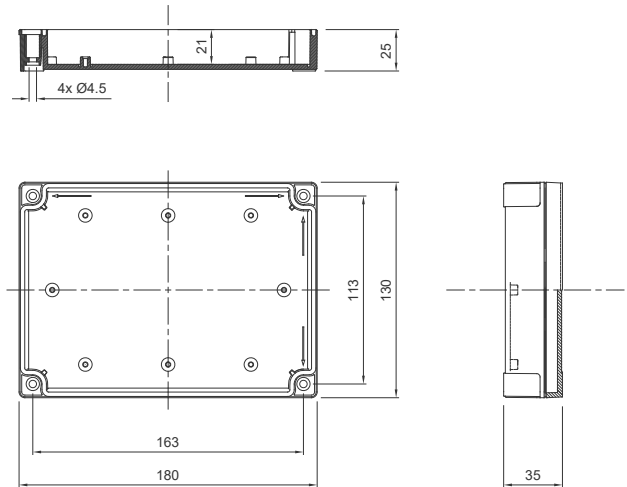


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


POUR CONNECTER À L'INSTRUMENT UTILISER:

- Connexion à 4 fils: câble blindé à 4 conducteurs section minimale 0.5 mm².
- Connexion à 6 fils: câble blindé à 6 conducteurs section minimale 0.2 mm².


CE41N - CE41NR

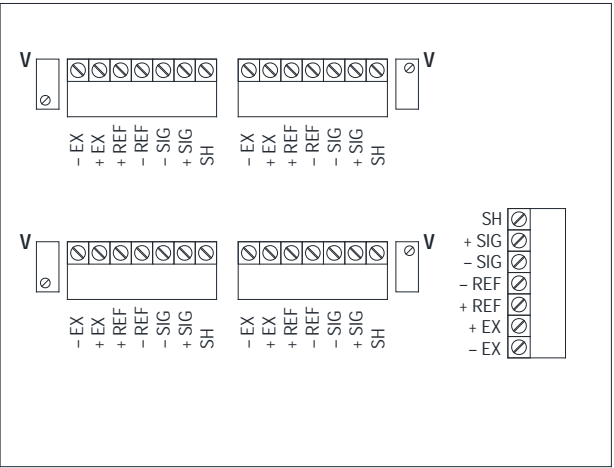


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

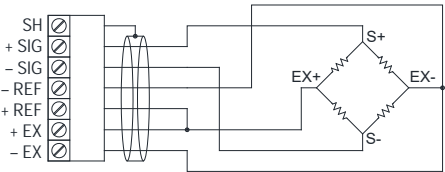


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

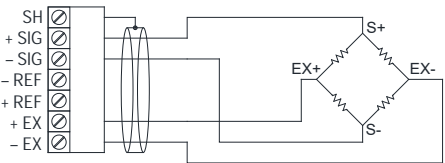


CABLE SORTIE À 4 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

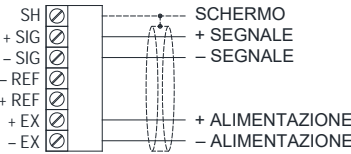

CABLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 6 FILS

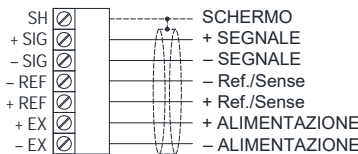


CABLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

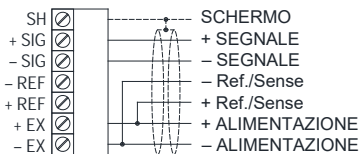


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


CE81PN - CE81PNR

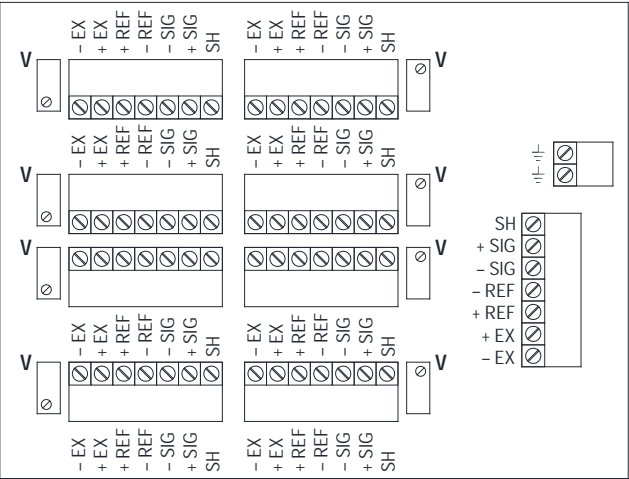


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

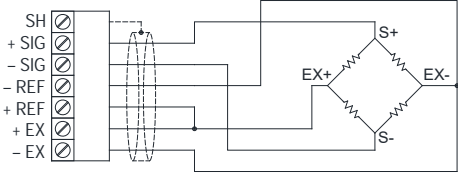


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

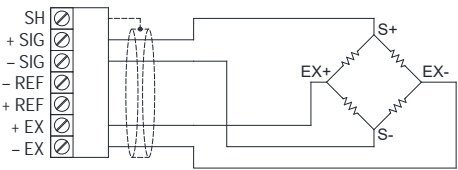


CABLE SORTIE À 4 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

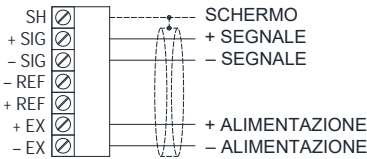

CABLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 6 FILS

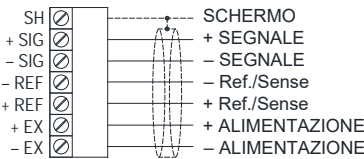


CABLE SORTIE À 6 FILS AVEC CAPTEUR À 4 FILS

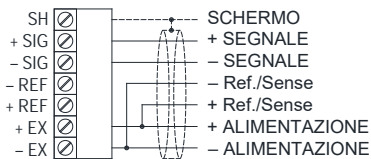


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


CIP67N - C41N - C41NR

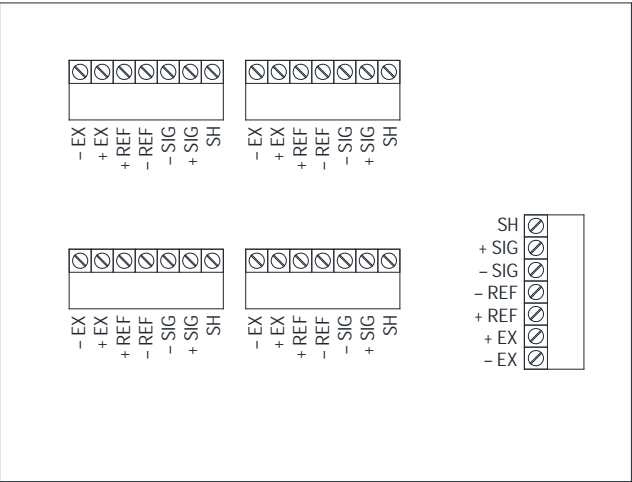


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

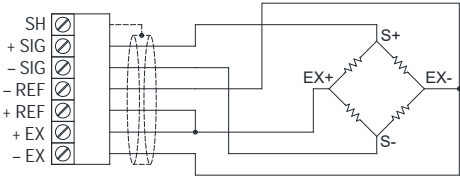


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

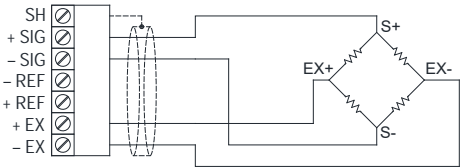


**CABLE SORTIE À 4 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS**

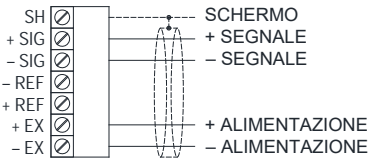

**CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 6 FILS**

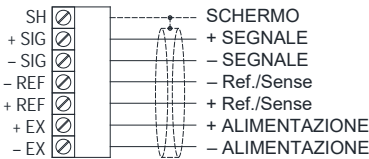

**CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS**

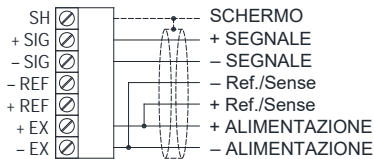

PROCEDURE D'ÉGALISATION

ATTENTION!

- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 2 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.1 mV.
Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 3 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.15 mV.
- La carte est équipée d'un potentiomètre de 50 Ω pour chaque capteur de pesage.

PROCEDURE AVEC TESTEUR (échelle en mV et VDC):

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Vérifier que la valeur de tension mesurée sur le point d'essai V est de 0 mV ; éventuellement, régler les potentiomètres jusqu'à ce que on obtient la valeur correcte.
2. Placer le poids étalon en correspondance de chaque capteur de pesage et noter chaque fois le poids indiqué sur l'écran.
Exemple: 1008 kg, 998 kg, 973 kg et 985 kg.
3. Mesurer la tension d'alimentation entre les bornes +EX et -EX. Exemple: 4.87 VDC.
4. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées, en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse; la valeur en mV qui doit être mesurée sur les respectifs points d'essai est donnée par la formule suivante:

$$[(\text{valeur capteur à régler} - \text{valeur capteur la plus basse}) \div \text{valeur capteur la plus basse}] \times \text{valeur tension d'alimentation} \times 1000$$

$$[(1008 - 973) \div 973] \times 4.87 \times 1000 = 175 \text{ mV}$$

$$[(998 - 973) \div 973] \times 4.87 \times 1000 = 125 \text{ mV}$$

$$[(985 - 973) \div 973] \times 4.87 \times 1000 = 60 \text{ mV}$$
5. Régler les potentiomètres des trois capteurs de pesage jusqu'à obtenir respectivement les valeurs suivantes:
175 mV, 125 mV, 60 mV.
6. Placer le poids étalon en correspondance de chaque capteur de pesage, maintenant l'écran doit indiquer la même valeur de poids.
7. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).

PROCEDURE SANS TESTEUR:



Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Tourner la vis de tous les potentiomètres dans le sens antihoraire pour les amener à 0 Ω.
2. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1 et noter la valeur affichée à l'écran; répéter l'opération pour tous les capteurs de pesage.
Exemple: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées (W1, W2, W4), en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse (W3).
4. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1; régler le potentiomètre W1 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 1008 kg à 973 kg.
5. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL2; régler le potentiomètre W2 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 998 kg à 973 kg.
6. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL4; régler le potentiomètre W4 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 985 kg à 973 kg.
7. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL3 et notez la valeur affichée à l'écran, par exemple 966 kg.
8. Placer le poids étalon en correspondance de CL1 et régler le potentiomètre W1 jusqu'à afficher 966 kg.
9. Placer le poids étalon en correspondance de CL2 et régler le potentiomètre W2 jusqu'à afficher 966 kg.
10. Placer le poids étalon en correspondance de CL4 et régler le potentiomètre W4 jusqu'à afficher 966 kg.
11. Placer le poids étalon en correspondance de CL3 et noter la valeur affichée à l'écran, par exemple 962 kg.
12. Répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche la même valeur de poids pour les quatre capteurs de pesage.
13. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).


HL6EQSN - HL6N

CARTES DE JONCTION POUR CAPTEURS DE PESAGE

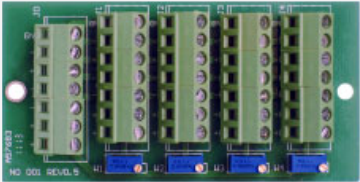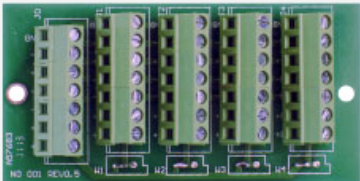

DESCRIPTION		CODE
CARTE D'ÉGALISATION		
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage (4/6 fils).■ Température de fonctionnement: -20 °C +60 °C.	HL6EQSN
CARTE DE JONCTION PARALLÈLE		
	<ul style="list-style-type: none">■ Connexion jusqu'à 4 capteurs de pesage (4/6 fils).■ Température de fonctionnement: -20 °C +60 °C.	HL6N

DIMENSIONS (mm)

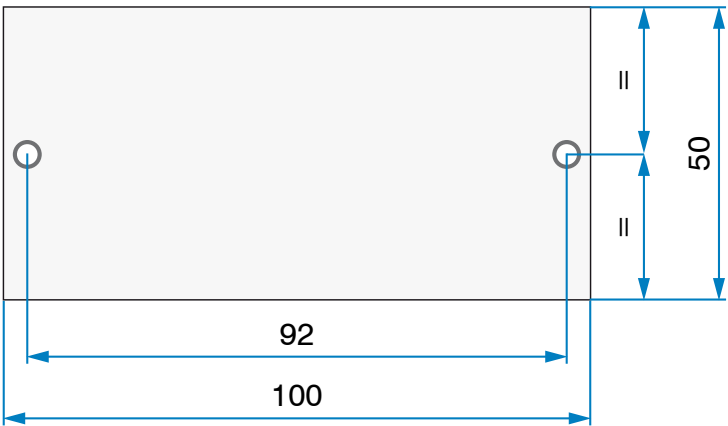

CERTIFICATIONS


UKCA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


POUR CONNECTER À L'INSTRUMENT UTILISER:

- **HL6EQSN:**
 - Connexion à 4 fils: câble blindé à 4 conducteurs section minimale 0.5 mm².
 - Connexion à 6 fils: câble blindé à 6 conducteurs section minimale 0.2 mm².
- **HL6N:**
 - Connexion à 4 fils: câble blindé à 4 conducteurs section minimale 1 mm².
 - Connexion à 6 fils: câble blindé à 6 conducteurs section minimale 0.2 mm².


HL6EQSN

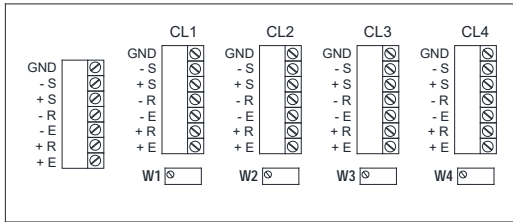


HL6N

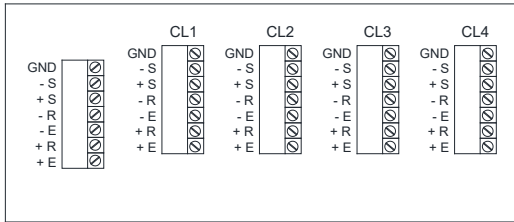


CONNEXION CAPTEURS À 6 FILS

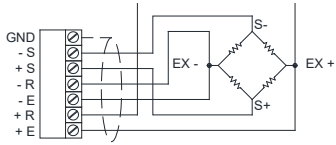


CONNEXION CAPTEURS À 4 FILS

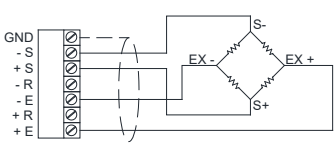


CABLE SORTIE À 4 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS



CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 6 FILS



CABLE SORTIE À 6 FILS
AVEC CAPTEUR À 4 FILS



PROCEDURE D'ÉGALISATION

ATTENTION!

- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 2 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.1 mV.
- Pour les capteurs de pesage avec une sensibilité de 3 mV/V, la différence entre les sensibilités ne doit pas être supérieure à 0.15 mV.
- La carte est équipée d'un potentiomètre de 20 Ω pour chaque capteur de pesage.

PROCEDURE AVEC TESTEUR (échelle en mV et VDC):

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Vérifier que la valeur de tension mesurée sur le point d'essai V est de 0 mV ; éventuellement, régler les potentiomètres jusqu'à ce que on obtient la valeur correcte.
2. Placer le poids étalon en correspondance de chaque capteur de pesage et noter chaque fois le poids indiqué sur l'écran.
Exemple: 1008 kg, 998 kg, 973 kg et 985 kg.
3. Mesurer la tension d'alimentation entre les bornes +EX et -EX. Exemple: 4.87 VDC.
4. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées, en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse; la valeur en mV qui doit être mesurée sur les respectifs points d'essai est donnée par la formule suivante:

$$[(\text{valeur capteur à régler} - \text{valeur capteur la plus basse}) \div \text{valeur capteur la plus basse}] \times \text{valeur tension d'alimentation} \times 1000$$

$$[(1008 - 973) \div 973] \times 4.87 \times 1000 = 175 \text{ mV}$$

$$[(998 - 973) \div 973] \times 4.87 \times 1000 = 125 \text{ mV}$$

$$[(985 - 973) \div 973] \times 4.87 \times 1000 = 60 \text{ mV}$$
5. Régler les potentiomètres des trois capteurs de pesage jusqu'à obtenir respectivement les valeurs suivantes:
175 mV, 125 mV, 60 mV.
6. Placer le poids étalon en correspondance de chaque capteur de pesage, maintenant l'écran doit indiquer la même valeur de poids.
7. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).


PROCEDURE SANS TESTEUR:

Exemple avec 4 capteurs de pesage et un poids étalon de 978 kg:

1. Tourner la vis de tous les potentiomètres dans le sens antihoraire pour les amener à 0 Ω.
2. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1 et noter la valeur affichée à l'écran; répéter l'opération pour tous les capteurs de pesage.
Exemple: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Régler les potentiomètres relatifs aux valeurs de poids les plus élevées (W1, W2, W4), en laissant inchangé celui relatif à la valeur la plus basse (W3).
4. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL1; régler le potentiomètre W1 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 1008 kg à 973 kg.
5. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL2; régler le potentiomètre W2 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 998 kg à 973 kg.
6. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL4; régler le potentiomètre W4 pour modifier la valeur affichée sur l'écran de 985 kg à 973 kg.
7. Placer le poids étalon en correspondance du capteur de pesage CL3 et notez la valeur affichée à l'écran, par exemple 966 kg.
8. Placer le poids étalon en correspondance de CL1 et régler le potentiomètre W1 jusqu'à afficher 966 kg.
9. Placer le poids étalon en correspondance de CL2 et régler le potentiomètre W2 jusqu'à afficher 966 kg.
10. Placer le poids étalon en correspondance de CL4 et régler le potentiomètre W4 jusqu'à afficher 966 kg.
11. Placer le poids étalon en correspondance de CL3 et noter la valeur affichée à l'écran, par exemple 962 kg.
12. Répéter la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que l'écran affiche la même valeur de poids pour les quatre capteurs de pesage.
13. Retirer le poids étalon et réinitialiser la tare, puis placer le poids étalon au centre et étalonner l'instrument (voir le manuel d'utilisation de l'instrument).

			PAGE
	D2.1	ALIMENTATEURS STABILISÉES	
	ALI	Alimentateurs stabilisés à sortie unique	27
	ADPEALIM	Alimentateur industriel en coffret antidéflagrant	29
	D2.2	SIMULATEURS DE CAPTEUR DE PESAGE	
	SIMN	Simulateur analogique de signal de capteur de pesage	30
	SIM	Simulateur analogique de signal de capteur de pesage	31
	D2.3	CÂBLES - GAINES - CÂBLAGES - COMMUTATEURS	
	CAVO6020S/ARM GUA3/5/6/10 ESTENSIONE5/10 COLCELLA/ COLSTRU/EC		32
	D2.4	POIDS ÉTALONS	
	PC		33

Area for notes with horizontal dotted lines.

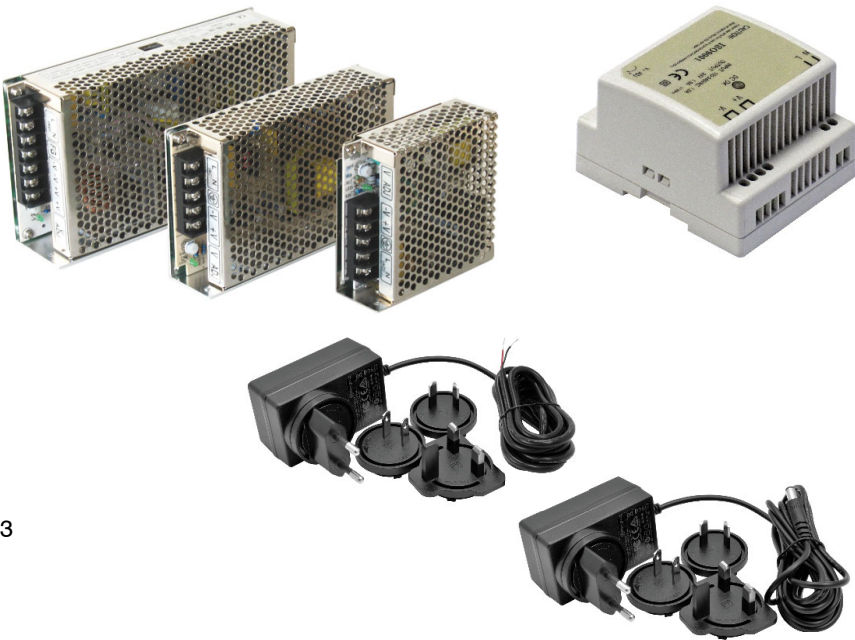


- Alimentation stabilisée à haut rendement
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surcharges
- Refroidissement par air à l'intérieur
- Montage sur plaque: trous de ø3,5 mm et M3
ALI5/24DIN: montage sur barre Oméga/DIN



	5 VDC ±2% 5 A	12 VDC ±1% 1.3 A	24 VDC ±1% 2.1 A	24 VDC ±1% 6.5 A
TENSION DE SORTIE				
TENSION D'ENTRÉE (*sélectionnable)	85÷264 VAC 47÷63 Hz	85÷132 VAC* 170÷264 VAC* 47÷63 Hz	85÷132 VAC* 170÷264 VAC* 47÷63 Hz	88÷132 VAC* 176÷264 VAC* 47÷63 Hz
PUISSANCE DE SORTIE	25 W	15.6 W	50.4 W	156 W
CHAMP DE RÉGLAGE DC	-5% +10%	-10% +10%	-10% +10%	-12% +16%
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT HUMIDITÉ (RH)	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE HUMIDITÉ (RH)	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%
FRÉQUENCE DE COMMUTATION FIXE	37 Hz	37 Hz	27 Hz	25 Hz
DIMENSIONS	100x97x38 mm	100x97x38 mm	160x97x38 mm	200x110x50 mm
POIDS	390 g	310 g	510 g	800 g
CODE	ALIM5P190	ALI12STAB	ALI24STAB	ALI24STAB6A


			
TENSION DE SORTIE	5 VDC ±2% 5.4 A	24 VDC ±2% 2 A	24 VDC ±5% 1 A
TENSION D'ENTRÉE (*sélectionnable)	85÷264 VAC 47÷63 Hz	85÷264 VAC 47÷63 Hz	100÷240 VAC 47÷63 Hz
PUISSANCE DE SORTIE	25 W	48 W	24 W
CHAMP DE RÉGLAGE DC	-5% +10%	-6% +10%	-
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT HUMIDITÉ (RH)	-10 °C +60 °C 20% +90%	-10 °C +60 °C 20% +90%	0 °C +40 °C 10% +90%
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE HUMIDITÉ (RH)	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +85 °C 10% +95%	-20 °C +60 °C 10% +90%
FRÉQUENCE DE COMMUTATION FIXE	37 Hz	37 Hz	-
DIMENSIONS	93x78x67 mm	93x78x67 mm	72x43x37 mm
POIDS	310 g	310 g	150 g
CODE	ALI5DIN5A	ALI24DIN2A	ALI24SPINA1AUN ALI24SPINA1AJACKUN

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

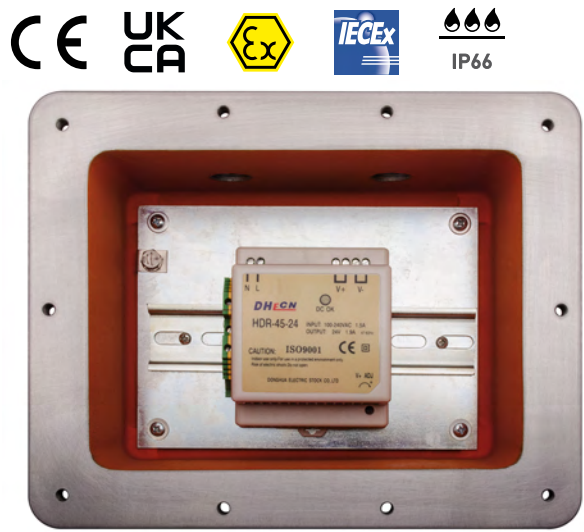

DESCRIPTION


- Le système est composé par:
- Alimentation industrielle ALI24DIN2A à tension de sortie unique, convient pour montage sur barre Oméga/DIN.
 - Coffret antidéflagrant ADPE (ATEX/IECEx):

Marquage ATEX	Marquage IECEx
 II 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP6 (-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C) INERIS 14 ATEX 0008X	Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 (-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C) IECEx INE 13.0065X


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	85 ÷ 264 VAC; 47 ÷ 63 Hz
Tension de sortie	24 VDC ±2%; 2 A
Puissance de sortie	48 W
Plage de réglage de sortie	-6% ÷ +10%
Température de fonctionnement	-10 °C ÷ +40 °C
Température de stockage	-20 °C ÷ +85 °C
Humidité (rh)	20% ÷ 90%
Humidité de stockage (rh)	10% ÷ 95%
Fréquence de commutation fixe	100 kHz
Poids	7150 g
Degré de protection	IP66

CERTIFICATIONS

 Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

DIMENSIONS (mm)

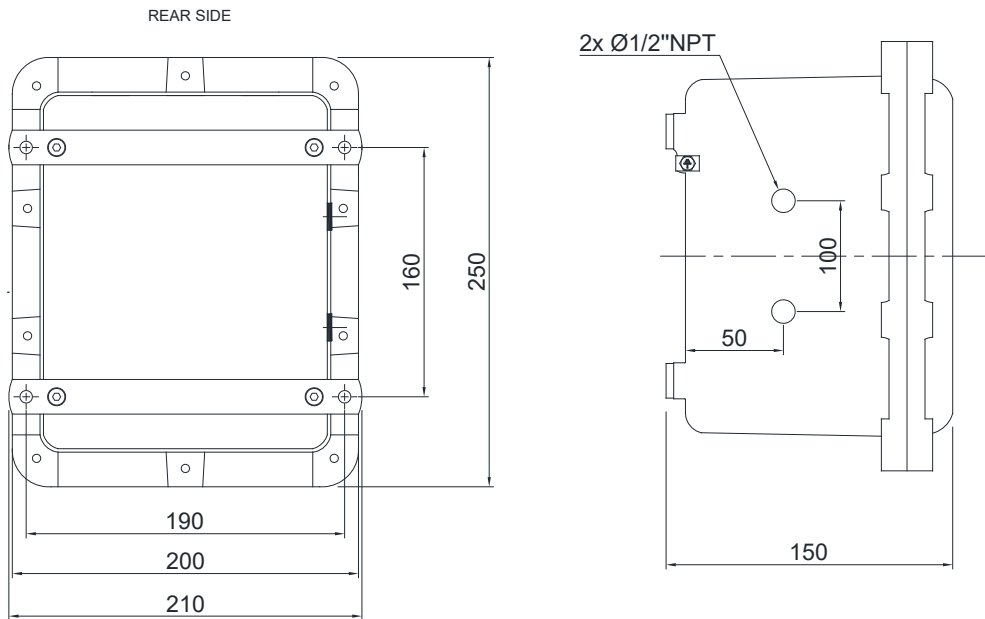

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.



DESCRIPTION

- Simulateur analogique de signal de capteur de pesage à 6 fils.
- Commutateur de résistance de capteur de pesage.
- Valeur de sortie: 0÷3 mV/V.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Permet l'ajustage des instruments de pesage par un multimètre avec échelle en mV VDC.

CERTIFICATIONS

UK
CA


Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Longueur de câble	35 cm
Diamètre du câble	6.5 mm
Fils conducteurs	6 x 0.2 mm ²

BLINDAGE	
+ SIGNAL	VERT
+ ALIMENTATION + REF./SENSE	ROUGE BLEU
- SIGNAL	BLANC
- ALIMENTATION - REF./SENSE	NOIR JAUNE

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

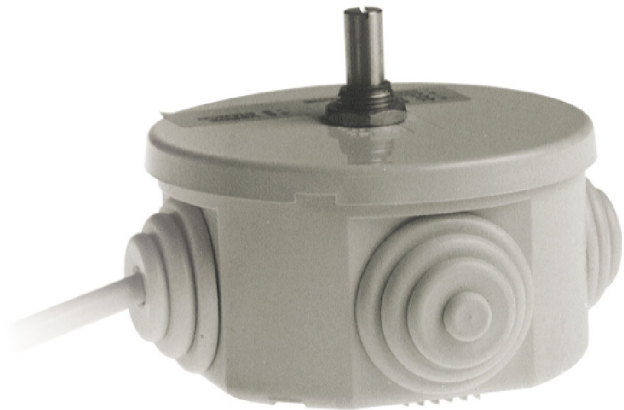

DESCRIPTION

- Simulateur analogique de signal de capteur de pesage à 6 fils.
- Commutateur de résistance de capteur de pesage.
- Valeur de sortie: 0÷3 mV/V.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Permet l'ajustage des instruments de pesage par un multimètre avec échelle en mV VDC.

CERTIFICATIONS

UK
CA

Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Longueur de câble	130 cm
Diamètre du câble	5 mm
Fils conducteurs	6 x 0.14 mm²

	BLINDAGE	
	+ SIGNAL	VERT
	+ ALIMENTATION + REF./SENSE	ROUGE BLEU
	- SIGNAL	BLANC
	- ALIMENTATION - REF./SENSE	NOIR MARRON

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.




	DESCRIPTION	CODE
CÂBLES ET GAINES		
	Câble blindé 6x0.22 mm ² . Bobines disponibles: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020S
	Câble blindé anti-rongeurs 6x0.22 mm ² . Bobines disponibles: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020SARM
	Gaine flexible en PVC installée sur le câble du capteur de pesage. IP67 - Ø intérieur: 10 mm - Ø extérieur: 14 mm. <ul style="list-style-type: none"> ■ longueur 3 m + 1 raccord en PVC ■ longueur 5 m + 1 raccord en PVC ■ longueur 6 m + 1 raccord en PVC ■ longueur 10 m + 1 raccord en PVC 	GUA3 GUA5 GUA6 GUA10
	Câble d'extension blindé 6x0.22 mm ² , gainé, pour connecter l'instrument de pesage à la boîte de jonction. Gaine flexible en PVC - IP67. Câblage par le client. <ul style="list-style-type: none"> ■ longueur 5 m + 1 raccord M16x1.5 en PVC ■ longueur 10 m + 1 raccord M16x1.5 en PVC 	ESTENSIONE5 ESTENSIONE10
CÂBLAGES		
	Câblage entre capteur de pesage et boîte de jonction.	COLCELLA
	Câblage entre instrument de pesage et boîte de jonction.	COLSTRU
COMMUTATEURS		
	Commutateur externe à 12 positions pour la sélection de formules et de groupes de valeurs de consigne.	EC
	Sélection de 12 groupes de 5 valeurs de consigne via contact externe.	E

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.




DESCRIPTION

- Fonte peinte HT150
- Résistance à la traction (MPa) = 150w
- Structure: fonte perlitique (graphite lamellaire + ferrite).
- Composition (%):
C: 3.46 - 3.54
Si: 0.51 - 0.57
Mn: 2.12 - 2.49
- Certifiable en classe M1 en accord avec OIML R111-1.
- Valisette en aluminium avec poignée de transport (option sur demande).


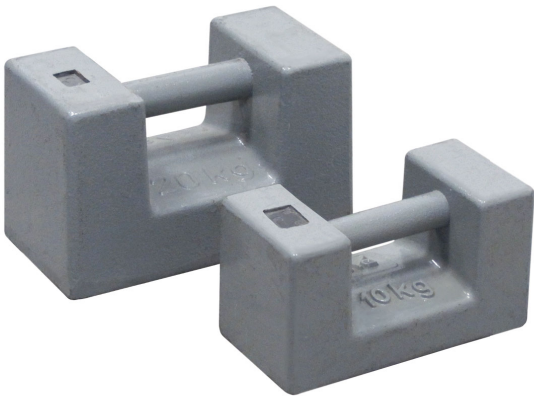


VALEUR NOMINALE	kg	TOLÉRANCE	DIMENSIONS	CODE MASSE	CODE VALISETTE
5		±250 mg (M1)	152 x 77 x 84 mm	PC5M1	BOXPC5M1
10		±500 mg (M1)	193 x 97 x 109 mm	PC10M1	BOXPC10M1
20		±1000 mg (M1)	234 x 117 x 139 mm	PC20M1	BOXPC20M1

DIMENSIONS

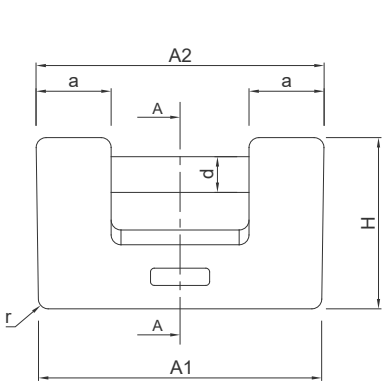


Section: A-A

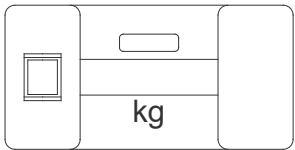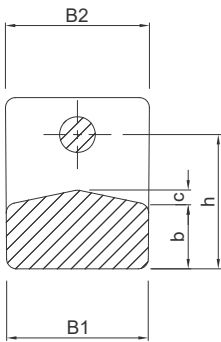

Nominal value	A1	A2	B1	B2	H	a	b	c	d	h	r
5 kg	150	152	75	77	84	36	30	6	19	66	5
10 kg	190	193	96	97	109	46	38	8	25	84	6
20 kg	230	234	115	117	139	61	52	12	29	109	8

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.


CAPTEURS DE PESAGE ET KITS DE MONTAGE



LAUMAS propose une large gamme de capteurs de pesage les plus largement utilisés dans les principaux secteurs industriels, en garantissant pour chacun d'eux, la qualité, la disponibilité et l'assistance.

LAUMAS est à même de fournir pour tous les capteurs de pesage les kits de montage adaptés, afin d'obtenir l'application correcte du capteur ainsi que fiabilité et précision optimales, de façon compatible avec les raccordements mécaniques, électriques et pneumatiques présents sur la structure à peser.

INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE POUR SYSTÈMES DE PESAGE ET DOSAGE

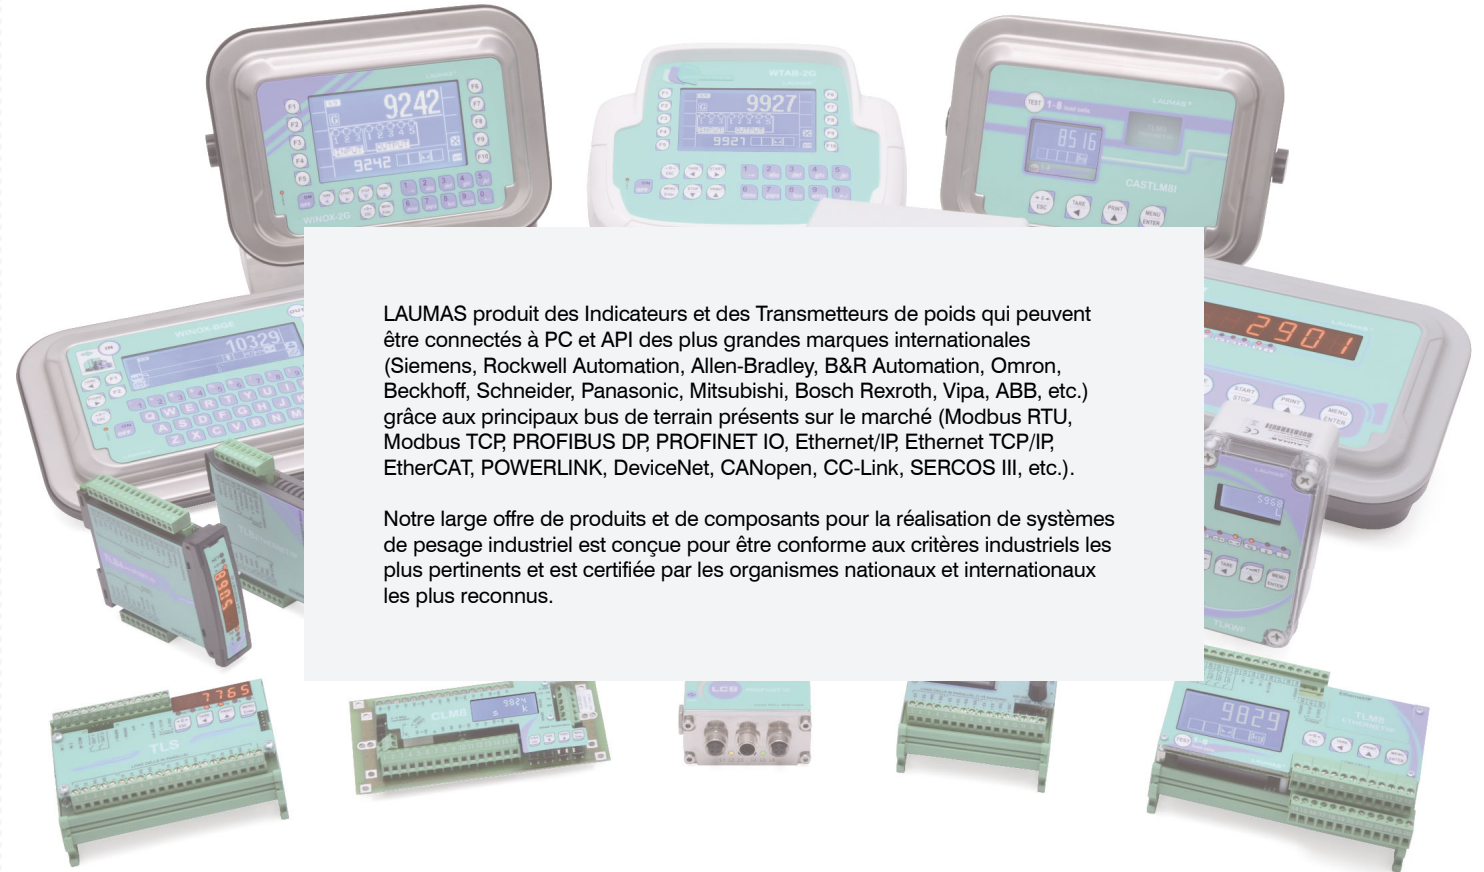


LAUMAS produit des Indicateurs et des Transmetteurs de poids qui peuvent être connectés à PC et API des plus grandes marques internationales (Siemens, Rockwell Automation, Allen-Bradley, B&R Automation, Omron, Beckhoff, Schneider, Panasonic, Mitsubishi, Bosch Rexroth, Vipa, ABB, etc.) grâce aux principaux bus de terrain présents sur le marché (Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP, EtherCAT, POWERLINK, DeviceNet, CANopen, CC-Link, SERCOS III, etc.).

Notre large offre de produits et de composants pour la réalisation de systèmes de pesage industriel est conçue pour être conforme aux critères industriels les plus pertinents et est certifiée par les organismes nationaux et internationaux les plus reconnus.



LAUMAS.COM

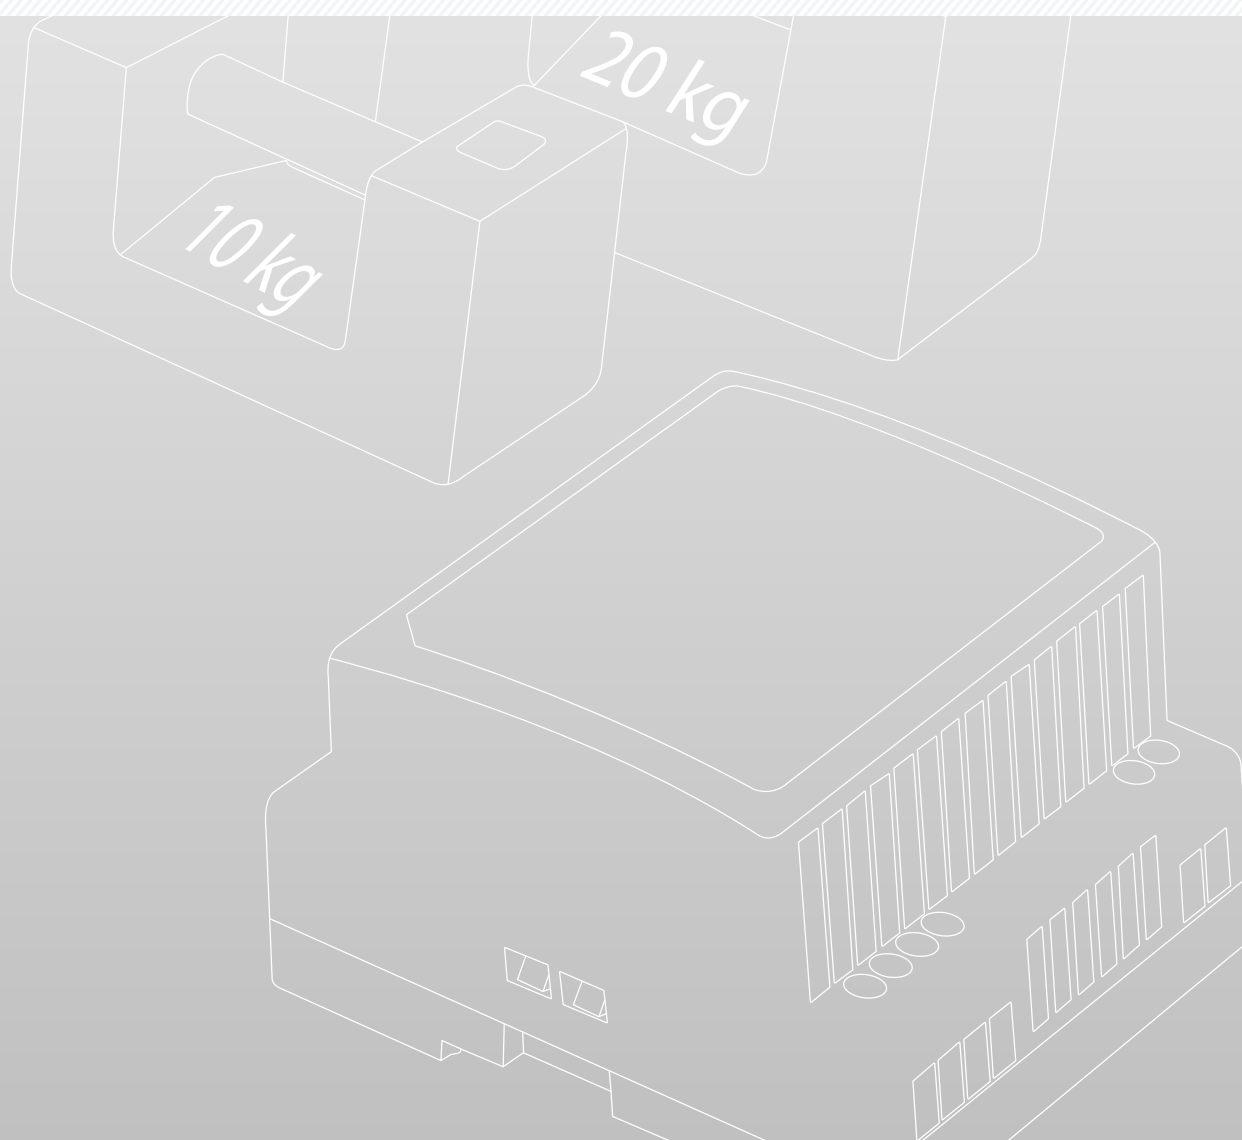

LAUMAS

LAUMAS ELETTRONICA SRL
VIA I MAGGIO N. 6
43022 MONTECHIARUGOLO (PR) - ITALY

PHONE (+39) 0521 683124
FAX (+39) 0521 681091

EXPORT SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it

